



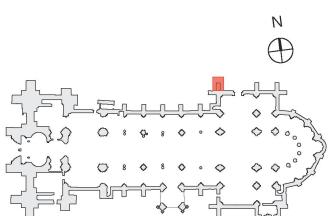

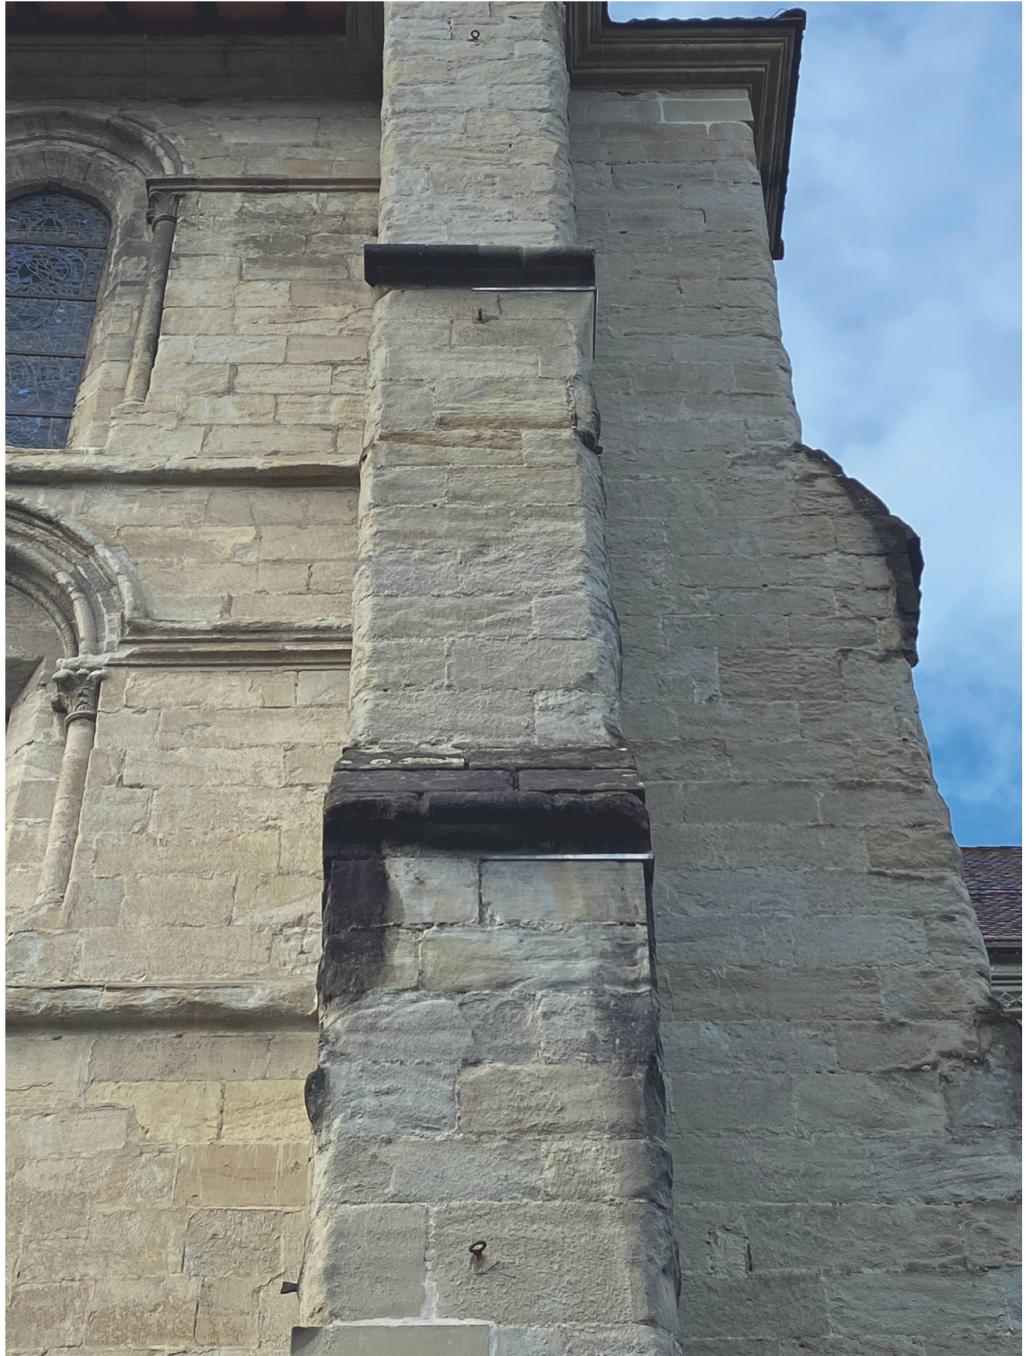


## B2 CONTREFORT NORD DU TRANSEPT NORD

*Essai d'adaptation des solutions préconisées au traitement de renvois altérés. Les deux niveaux supérieurs de retraites talutées du contrefort ont été équipés de coulisses (1). Le bec aquilin de la retraite supérieure a été rhabillé, alors que celui de la retraite intermédiaire n'a pas été reprofilé. Des chéneaux quantifiant les eaux de ruissellement (2) ont été installées au renvoi inférieur (Amsler Dom arch. sur base Archéotech SA, 2020; photos Jeremy Bierer, 2020).*



### B3 CONTREFORT NORD DE LA TOUR INACHEVÉE

*Essai d'adaptation des solutions préconisées au traitement de renvois altérés. Les assises du renvoi rampant oriental, très fortement dégradées, sont garnies de coulisses interceptant les eaux de ruissellement (1) (Amsler Dom arch. sur base Archéotech SA, 2020; photos Claude Bornand, 2021).*

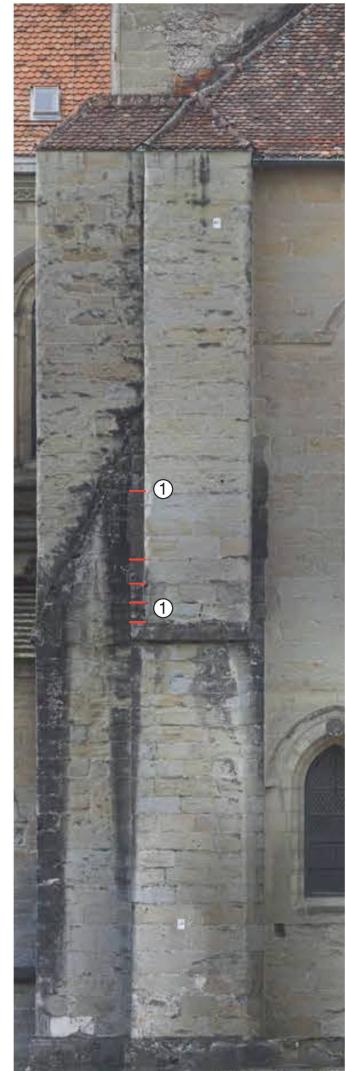

*Les contreforts nord-ouest de la tour inachevée après un épisode pluvieux. Le contrefort de gauche à l'image, non protégé, présente les coulures habituelles d'un rampant érodé (gris foncé: micro-organismes détremplés). Au contrefort de droite, protégé, les coulures ont été contenues (gris clair: micro-organismes secs).*



*Détail d'une garniture de ferblanterie, vue depuis le dessus.*

