

Zeitschrift: Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES

Band: 109 (2018)

Heft: 5

Artikel: Unerwünschte Gleichströme

Autor: Sattinger, Walter

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-856937>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Unerwünschte Gleichströme

Herausforderungen im Tessiner Hochspannungsnetz | Bereits relativ kleine Gleichströme, beispielsweise durch Einstreuungen von Leistungselektronik, führen in Transformatoren zu höheren zusätzlichen Verlusten und zu erhöhten Geräuschemissionen. Die Ursachen können mit Messungen zwar ermittelt werden, ihre Behebung ist aber nicht immer einfach.

TEXT WALTER SATTINGER

Schon seit geraumer Zeit wurde festgestellt, dass hauptsächlich im südlichen Teil des schweizerischen Verbundnetzes, im Tessin, vagabundierende Gleichströme auftreten. Diese führen in ihrer Ausprägung von wenigen Ampère in Leistungstransformatoren mit starr geerdetem Sternpunkt zu Zusatzverlusten und Geräuschentwicklungen in den Blechpaketen des Transformatorkerns.

Als Ursache für die Gleichströme kommen einige Randbedingungen in Frage (Bild 1). Einerseits können Sonnenwinde oder Sonnenstürme verantwortlich gemacht werden, andererseits Einstreuungen von Leistungselektronik aus der unmittelbaren Nachbarschaft aufgrund der speziellen Bodenbeschaffenheit.

Messungen

Gezielte Messungen wurden im Sommer des Jahres 2009 am damals neuen 400-MVA-Phasenschiebertransformator in Mendrisio durchgeführt. Sie haben die in Bild 2 dargestellten Ergebnisse geliefert. Dabei konnte als wahrscheinlichste Ursache der Betrieb der nahegelegenen italienischen Staatsbahnen ermittelt werden, denn sie werden mit Gleichstrom versorgt. Das täglich mehrfache An- und Abfahrprofil deutet weitgehend darauf hin.

Auswirkungen und Lösungen

Da in diesem Gebiet die Leitfähigkeit des Erdreichs relativ gering ist und die Schienenstränge der italienischen und schweizerischen Bahnen nicht vollständig und überall isoliert werden können, trägt der DC-Rückstrom der italienischen Bahn zu der unerwünschten Einstreuung in der Schweiz bei.

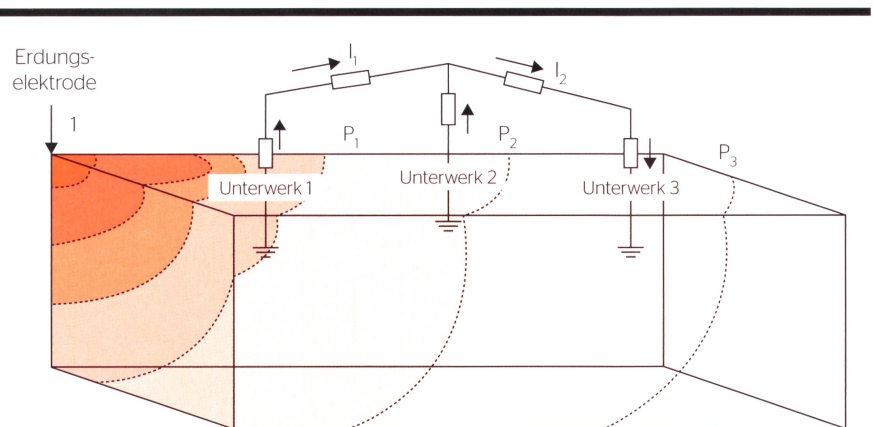


Bild 1 Prinzipiell mögliche Einstreumöglichkeiten von Gleichströmen im Netz.[1]

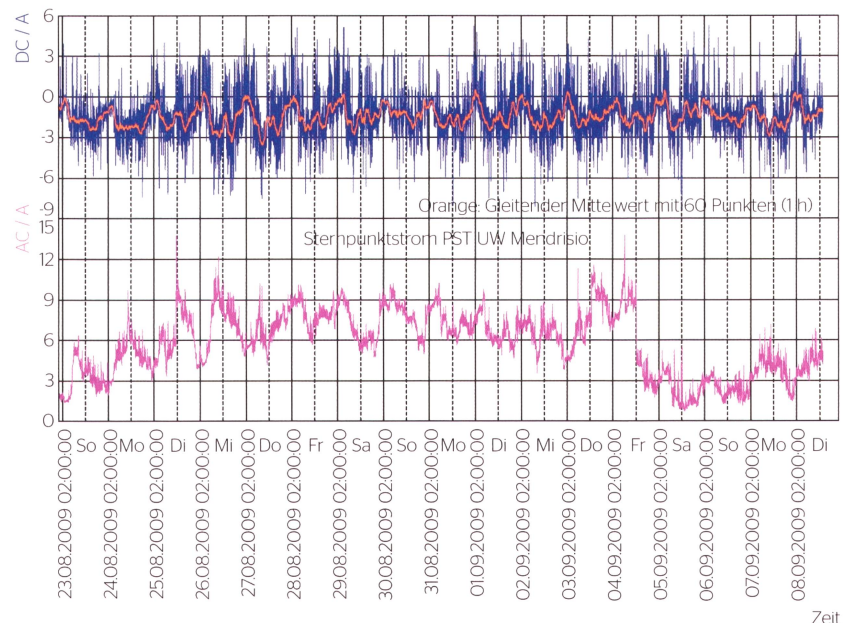


Bild 2 Verlauf des Sternpunktstromes des 400/150-kV-Transformators in Mendrisio über 16 Tage.[2]

Der Mechanismus der im Transformator eintretenden Sättigung ist in **Bild 3** dargestellt. Die den Wechselströmen überlagerten Gleichströme führen dabei zu einer unsymmetrischen Magnetisierung des Eisenkerns mit nachfolgender Sättigung, die zu Zusatzverlusten (Wärme) und zusätzlicher Geräuschentwicklung führt.

Dies ist bei den heute gebauten Transformatoren besonders stark ausgeprägt, da für deren Eisenkern kaltgewalztes, kornorientiertes Elektroblech verwendet wird, das einerseits für geringere Leerlaufverluste verantwortlich ist, aber andererseits für eine Betriebsweise nahe des Kniefpunkts der Magnetisierungskennlinie ausgelegt ist. Dies hat dann leider auch zur Folge, dass schon ein geringer Gleichstromanteil zur asymmetrischen Halbwellen-Sättigung führt. Durch die so entstehenden erhöhten Streuströme kommt es neben lokalen Erwärmungen auch zur Bildung von Verzerrungen bzw. Oberschwingungen, was unter Umständen auch eine negative Beeinflussung der Schutzgeräte nach sich ziehen kann. Eine weitere Folge sind Vibrationen, die dann zusätzliche Geräusche erzeugen.

Obwohl bei einigen Transformatoren bereits Sofortmassnahmen getroffen wurden, z.B. durch Einführung eines entsprechenden Erdungswiderstands im Sternpunkt, wird zurzeit in einer grösseren Runde über die Durch-

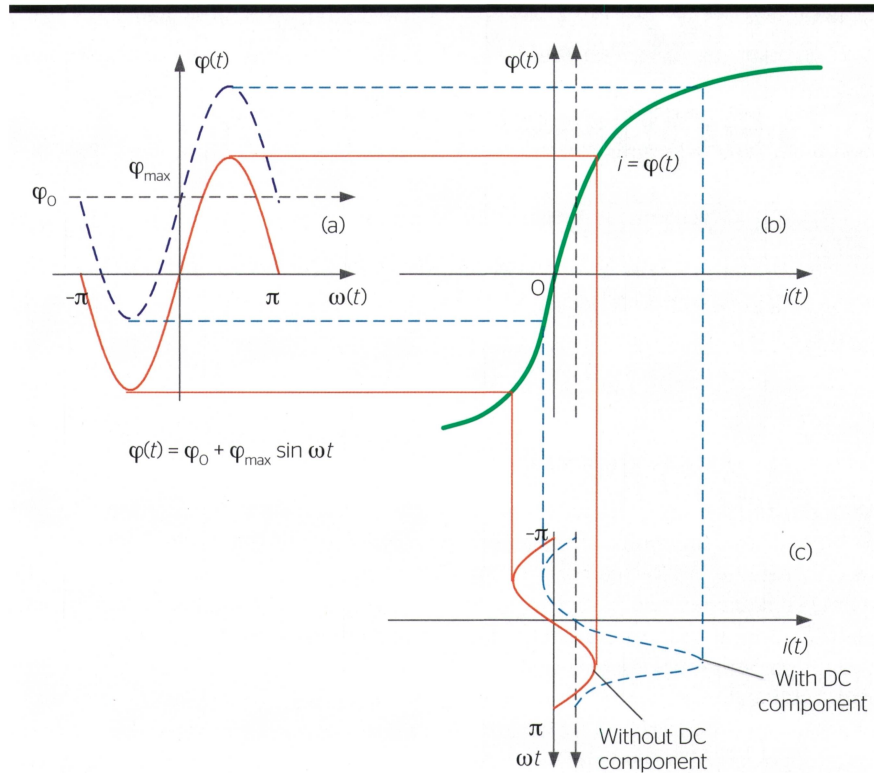


Bild 3 Transformatorsättigung beim Vorhandensein von Gleichströmen.[1]

führung nachhaltiger Lösungen beraten, die zu einer ganzheitlichen Beseitigung dieser Streuströme führt.

Referenzen

- [1] IEC TC 14, Power Transformers - Part 23: Suppression devices of DC magnetic bias electric power transformers, under development, 08.2017.

- [2] FKH, A09/065, Messung von DC-Sternpunktströmen im UW Mendrisio, Messung vom August / September 2009.

Autor

Dr. **Walter Sattinger** ist Principal Grid Studies Engineer bei Swissgrid.
→ Swissgrid AG, 5080 Laufenburg
→ Walter.Sattinger@swissgrid.ch

RÉSUMÉ

Des courants continus indésirables

Défis sur le réseau haute tension dans le canton du Tessin

Depuis un certain temps déjà, il semble que des courants continus vagabonds surviennent principalement dans la partie sud du réseau électrique suisse, à savoir dans le canton du Tessin. De quelques ampères, ces courants provoquent des pertes supplémentaires dans les transformateurs de puissance avec un point neutre mis à la terre ainsi

que des développements sonores dans les noyaux feuilletés des transformateurs.

L'origine possible des courants continus serait les vents ou les tempêtes solaires, d'une part, et l'interférence de l'électronique de puissance située à proximité immédiate, en raison de la nature particulière du sol, d'autre part. **NO**